



ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ПАСПОРТ
СТАНОК ЗАТОЧНОЙ
ELITECH
СТ 125 (Е2013.004.XX)



ПАШПАРТ
КРАСКАПУЛЬТ ЭЛЕКТРЫЧНЫ ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ
ЭЛЕКТРЛІК СЫРЛАҒЫШ ПУЛЬТІ ELITECH

ҚАЗАХСТАН
НЕРЧІ ЕЛЕКТРИЧИК ҚАРДАСИЧ ELITECH

EAC

RU

Паспорт изделия 3 - 12 Стр.

BY

Пашпарт вырабы 15 - 24 Странка

KZ

Өнім паспорты 27 - 36 Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր 41 - 52 Էջեր

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Правила техники безопасности	4
3. Технические характеристики	6
4. Комплектация	6
5. Описание конструкции	7
6. Подготовка к работе	7
7. Эксплуатация	8
8. Техническое обслуживание	9
9. Возможные неисправности и методы их устранения	10
10. Транспортировка и хранение	10
11. Утилизация	10
12. Срок службы	10
13. Данные о производителе, импортере, сертификате/декларации и дате производства	10
14. Гарантийные обязательства	11

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Станок заточной предназначен для обточки и шлифовки различных предметов, а также заточки дереворежущего, металлорежущего и другого инструмента.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Не подключайте станок к сети электропитания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с паспортом изделия и поэтапно не пройдете все пункты настройки и регулировки станка.

2.1.Ознакомьтесь с устройством и назначением Вашего станка.

2.2.Правильно устанавливайте и всегда содержите в рабочем состоянии все защитные устройства.

2.3.Прежде чем включать станок, убедитесь в том, что все используемые при настройке инструменты удалены со станка.

2.4.Место проведения работ станка должно быть ограждено. Содержите рабочее место в чистоте, не допускайте загромождения посторонними предметами. Не допускайте использование станка в помещениях со скользким полом, например, засыпанном опилками или натертом воском.

2.5.Запрещается установка и работа станка в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%. Позаботьтесь о хорошем освещении рабочего места и свободе передвижения вокруг станка.

2.6.Дети и посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочего места. Запирайте рабочее помещение на замок.

2.7.Не перегружайте станок. Ваша работа будет выполнена лучше и закончится быстрее, если вы будете выполнять её так, чтобы станок не перегружался.

2.8.Используйте станок только по назначению. Не допускается самостоятельное проведение модификаций станка, а также использование станка для работ, на которые он не рассчитан.

2.9.Одевайтесь правильно. При работе на станке не надевайте излишне свободную одежду, перчатки, галстуки, украшения. Они могут попасть в подвижные детали станка. Всегда работайте в нескользящей обуви и убирайте назад длинные волосы.

2.10.Всегда работайте в защитных очках; обычные очки таковыми не являются, поскольку не противостоят ударам.

2.11. При отсутствии на рабочем месте эффективных систем пылеудаления рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (респиратор), поскольку пыль при обработке некоторых материалов может вызывать аллергические осложнения.

2.12. Сохраняйте правильную рабочую позу и равновесие, не наклоняйтесь над вращающимися деталями и агрегатами и не опирайтесь на работающий станок.

2.13.Контролируйте исправность деталей станка, правильность регулировки подвижных деталей, соединений подвижных деталей, правильность установок под планируемые операции. Любая неисправная деталь должна немедленно ремонтироваться или заменяться.

2.14. Содержите станок в чистоте, в исправном состоянии, правильно его обслуживайте.

2.15. Перед началом любых работ по настройке или техническому обслуживанию станка отключите вилку шнура питания станка из розетки электросети.

2.16. Используйте только рекомендованные комплектующие (детали, узлы и механизмы). Соблюдайте указания, прилагаемые к комплектующим. Применение несоответствующих комплектующих может стать причиной несчастного случая.

2.17. Не оставляйте станок без присмотра. Прежде чем покинуть рабочее место, выключите станок, дождитесь полной остановки электродвигателя и отсоедините шнур питания от розетки.

2.18. Перед первым включением станка обратите внимание на правильность сборки и надежность установки станка.

2.19. Если Вам что-то показалось ненормальным в работе станка, немедленно прекратите его эксплуатацию.

2.20. Не допускайте неправильной эксплуатации шнура питания. Не тяните за шнур питания при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте шнур от нагревания, попадания масла и воды и от повреждения об острые кромки.

2.21. После запуска станка, дайте ему поработать не менее одной минуты на холостом ходу. Если в это время вы услышите посторонний шум или почувствуете сильную вибрацию, выключите станок, отсоедините вилку шнура питания от розетки электрической сети и установите причину этого явления. Не включайте станок, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

2.22. Не работайте на станке, если принимаете лекарства или находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе изделия, повреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений корпуса и шлифовальных кругов необходимо немедленно выключить электроинструмент и обратиться в авторизированный сервисный центр для устранения неисправностей

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ		СТ 125
Код		E2013.004.00
Мощность, Вт		170
Диаметр круга, мм		125
Толщина круга, мм		16
Диаметр посадочного отверстия круга, мм		12,7
Зернистость кругов		A36/A60
Скорость вращения без нагрузки, об/мин		2950
Окружная скорость круга, м/с		19,3
Режим работы двигателя		S6 40%
Напряжение сети, В		230
Частота сети, Гц		50
Габаритные размеры, мм		290x210x225
Масса, кг		4,2

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Станок – 1 шт.
2. Круг шлифовальный – 2 шт.
3. Экран защитный – 2 шт.
4. Искрогаситель – 1 шт.
5. Упор – 2 шт.
6. Крепеж – 1 компл.
7. Паспорт изделия – 1 шт.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

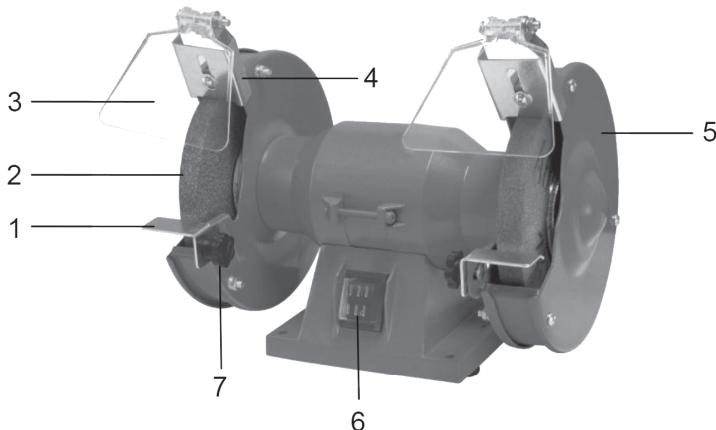


Рис. 1

- 1.- Упор
- 2.- Круг шлифовальный
- 3.- Экран защитный
- 4.- Искрогаситель

- 5.- Кожух защитный
- 6.- Выключатель
- 7.- Винт фиксации упора

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките станок и комплектующие из упаковки и проверьте комплект поставки.

2. Проверьте надежность крепления кругов на валу станка.

3. Установите на станок искрогасители 4 (рис. 2) и защитный экран 3 (рис. 2) используя крепеж из комплекта.

4. Отрегулируйте зазор между искрогасителем и шлифовальным кругом. Он должен быть 5 мм (рис. 2)

5. Установите на станок упоры 1 (рис. 3) и отрегулируйте зазор между краем упора и шлифовальным кругом. Он должен быть не менее 3 мм (рис. 3)

6. Закрепите станок на верстаке, используя четыре отверстия в основании станка.

Перед подключением к электросети необходимо убедиться, что ее напряжение и мощность соответствует напряжению и мощности изделия.

Электросеть должна быть защищена предохранителем или автоматическим выключателем.

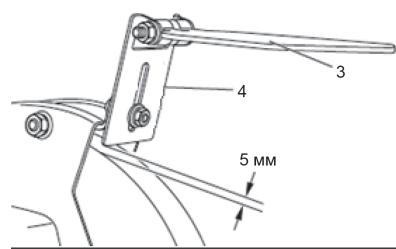


Рис. 2

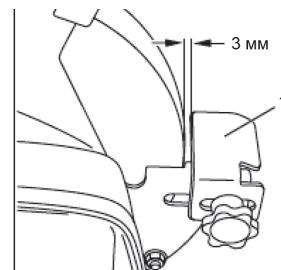


Рис. 3

Внимание! Шлифовальные круги со временем изнашиваются. Поэтому следует регулярно корректировать положение упоров и искрогасителей относительно круга.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение/выключение

Внимание! Перед подключением станка к сети электропитания, убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении «0».

Для включения станка нажмите на выключатель в положение «I».

Для выключения станка нажмите на выключатель в положение «0».

Заточка (шлифование)

- Возьмите обрабатываемую заготовку обеими руками и установите ее на упоре для заготовки.
- Включите станок и подождите, пока двигатель наберет максимальные обороты
- Прижмите заготовку к шлифовальному кругу с подобающим усилием.
- Учитывайте, что заготовка в процессе шлифования сильно нагревается. Поэтому периодически охлаждайте заготовку в холодной воде.

Примечание! Используйте круги соответствующей зернистости в зависимости от качества шлифования и материала заготовки.

Внимание! Запрещается использовать поврежденные шлифовальные круги. Если Вы заметили механические повреждения и трещины на круге, то его следует заменить перед следующим включением станка.

Внимание! Станок не предназначен для длительных нагрузок. Во избежание перегрева двигателя и выхода станка из строя эксплуатация станка должна осуществляться в повторно-кратковременном режиме (S6 40%).

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед техническим обслуживанием проверяйте, что станок отключен от электросети.

Замена шлифовального круга

- Отверните три винта 8 (рис. 4) и снимите внешнюю крышку 9 (рис. 4) защитного кожуха.
- Открутите гайку 10 (рис. 5) и снимите ее вместе с зажимным фланцем 11 (рис. 5).

Внимание! Правая гайка имеет правую резьбу (откручивается против часовой стрелки), левая гайка имеет левую резьбу (откручивается по часовой стрелке).

• Снимите шлифовальный круг 2 (рис. 5) с вала двигателя. Задний зажимной фланец остается на валу двигателя.

• Затем установите новый шлифовальный круг 2 (рис. 5), выполнив описанные действия в обратном порядке.



Рис. 4

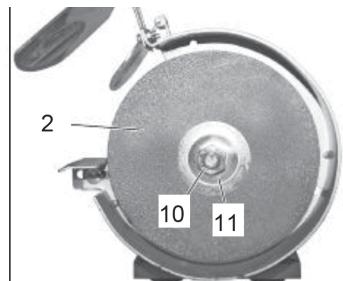


Рис. 5

Внимание! После каждой замены шлифовальных кругов выполняйте пробный пуск в течение 5 минут без нагрузки.

Внимание! Запрещается устанавливать на станок круги, размеры которых не соответствуют заявленным в пункте «Технические характеристики»

Периодическое обслуживание

• Каждый раз по окончании работы рекомендуется очищать корпус станка от грязи и пыли. Для очистки станка использовать мягкую ткань или щетку. При очистке станка запрещается использование абразивных чистящих средств, а так же средств содержащих спирт.

• Запрещается разбирать станок для самостоятельного ремонта. Для обеспечения безопасности и надежности станка, ремонт необходимо производить в специализированных сервисных центрах.

• Запрещается мыть корпус проточной водой! Избегайте попадания воды внутрь инструмент!

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Электродвигатель перегревается	Продолжительная работы в непрерывном режиме	Эксплуатируйте инструмент в повторно-кратковременном режиме
Повышенная вибрация	Шлифовальный круг поврежден или неравномерно изношен	Заменить шлифовальный круг
Электродвигатель не запускается	1. Неисправный выключатель 2. Отсутствует напряжение в электросети	1. Обратитесь в сервисный центр 2. Проверьте напряжение в электросети

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ

Данные о производителе, импортере, официальном представителе, информация о сертификате или декларации, а также информация о дате производства, находится в приложении №1 к паспорту изделия

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на инструмент серии «Домашний Мастер» составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы инструмента и комплектующих изделий устанавливается производителем и указан в руководстве по эксплуатации (Паспорт изделия).

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления товара.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

кости краскопульт подвергается значительному износу и быстро выходит из строя.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

- эксплуатации инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);

- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);

- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в инструмент инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

- естественного износа упорных, трещущихся, передаточных деталей и материалов,

- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.

- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов инструмента, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного инструмента;

- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров

- и т.п.), а также неисправности инструмента, вызванные этими видами износа;
- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (затягивание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
 - недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);
 - выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа;
 - вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На инструменты бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание инструмента (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности инструмента, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригиналыми;

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным пашпартам і старанна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Інфармацыя змешчаная ў пашпарце, заснавана на тэхнічных харкторыстыках, актуальных на момант яе выпуску пашпарта.

Дадзены пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі са сталай працай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якая не ўпłyвае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага паведамлення.

ЗМЕСТ

1. Прызначэнне.....	16
2. Правілы тэхнікі бяспекі.....	16
3. Тэхнічныя харкторыстыкі.....	18
4. Камплектацыя.....	18
5. Апісанне канструкцыі.....	19
6. Падрыхтоўка да працы.....	19
7. Эксплуатацыя.....	20
8. Тэхнічнае абслугоўванне.....	21
9. Магчымыя няспраўнасці і методы іх ухілення.....	22
10. Транспортыроўка і захоўванне.....	22
11. Утылізацыя.....	22
12. Тэрмін службы.....	22
13..Дадзеныя аб вытворцы, імпарцёры і сертыфікаце/ дэкларацыі і даце вытворчасці	23
14. Гарантыйныя абавязацельствы.....	23

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Станок заточны прызначаны для абточвання і шліфоўкі розных прадметаў, а таксама завострыванні дрэварэзнага, металарэзнага і іншага інструмента.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

Увага! Не падключайце станок да сеткі электрасілкавання да таго часу, пакуль уважліва не азнаёміцеся з пашпартам і паэтапна не пройдзеце ўсе пункты наладкі і рэгулявання станка.

- 2.1. Азнаёміцеся з прыладай і прызначэннем вашага станка.

2.2. Правільна ўсталёўвайце і заўсёды ўтрымоўваеце ў працоўным стане ўсе ахойныя прылады.

2.3. Першым уключаць станок, пераканайцеся ў тым, што ўсе выкарыстоўванныя пры наладзе прылады выдаленыя са станка.

2.4. Месца правядзення работ станка павінна быць агароджана. Утрымоўвайце працоўнае месца ў чысціні, не дапушчайце захламленасці староннімі прадметамі. Не дапушчайце выкарыстанне станка ў памяшканнях са слізкай падлогай, напрыклад, засыпаным плавіннем або нацёртым воскам.

2.5. Забараняеца ўстаноўка і праца станка ў памяшканнях з адноснай вільготнасцю паветра больш за 80%. Паклапаціцеся пра добрае асвятленне працоўнага месца і свабоду перамяшчэння вакол станка.

2.6. Дзецы і пабоchnыя асобы павінны знаходзіцца на бяспечнай адлегласці ад працоўнага месца. Замыкайце працоўнае памяшканне на замок.

2.7. Не перагружайце станок. Ваша праца будзе выканана лепш і скончыцца хутчэй, калі Вы будзеце выконваць яе так, каб станок не перагружаць.

2.8. Выкарыстоўвайце станок толькі па прызначэнні. Не дапускаеца самастойнае правядзенне мадыфікацый станка, а таксама выкарыстанне станка для работ, на якія ён не разлічаны.

2.9. Апранайцеся правільна. Пры працы на станку не апранайце запішне вольнае адзенне, пальчаткі, гальштукі, упрыгожванні. Яны могуць патрапіць у рухомыя дэталі станка. Заўсёды працујце ў няслізкам абутку і прыбірайце назад доўгія валасы.

2.10. Заўсёды працујце ў ахойных ачках; звычайнія акуляры такімі не з'яўляюцца, паколькі не супрацьстаяць ударам.

2.11. Пры адсутнасці на працоўным месцы эфектыўных сістэм пылавыдалення рэкамендуеца выкарыстоўваць індывідуальныя сродкі абароны дыхальных шляхоў (рэспіратар), паколькі пыл пры апрацоўцы некаторых матэрыялаў можа выклікаць алергічныя ўскладненні.

2.12. Захоўвайце правільнную працоўную позу і раўнавагу, не нахіляйцеся над рухомымі дэталямі і агрэгатамі і не абапірайцеся на працу чы станок.

2.13. Кантралюйце спраўнасць дэталяў станка, правільнасць рэгулявання рухомых дэталяў, злучэння рухомых дэталяў, правільнасць усталёвак пад планаваныя аперацыі. Любая няспраўная дэтааль павінна неадкладна рамантавацца ці замяняцца.

2.14. Трымайце станок у чысціні, у спраўным стане, правільна яго аблугуювайце.

2.15. Перад пачаткам любых прац па наладзе ці тэхнічнаму аблугуюванню станка адключыце вілку шнура сілкавання станка з разеткі электрасеткі.

2.16. Выкарыстоўвайце толькі рэкамендаваныя камплектуючыя (дэталі, вузлы і механізмы). Выконвайце ўказанні, якія прыкладаюцца да камплектуючых. Ужыванне неадпаведных камплектуючых можа стаць прычынай няшчаснага выпадку.

2.17. Не пакідайце станок без нагляду. Перш чым пакінуць працоўнае месца, выключыце станок, дачакайтесь поўнага прыпынку электратрухавіка і адлучыце шнур сілкавання ад разеткі.

2.18. Перад першым уключэннем станка звернене ўвагу на правільнасць зборкі і надзейнасць усталёўкі станка.

2.19. Калі Вам нешта здалося ненармальным у працы станка, неадкладна спыніце яго эксплуатацыю.

2.20. Не дапускайце няправільнай эксплуатацыі шнура сілкавання. Не цягніце за шнур сілкавання пры адключэнні вілкі ад разеткі. Засцерагайце шнур ад награвання, трапленні масла і вады і ад пашкоджання аб вострыя беражкі.

2.21. Пасля запуску станка, дайце яму папрацаваць не менш за адну хвіліну на халастым ходу. Калі ў гэты час вы пачуеце старонні шум ці адчуеце моцную вібрацыю, выключыце станок, адлучыце вілку шнура сілкавання ад разеткі электрычнай сеткі і ўсталюеце прычыну гэтай з'явы. Не ўключайце станок, перш чым будзе знайдзена і ўхілена прычына няспройнасці.

2.22. Не працуйце на станку, калі прымаеце лекі ці знаходзіцесь ў стане алкагольнага ці наркатычнага ап'янення.

Крытэрыі гранічнага стану

Увага! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы выраба, пашкоджанняў ізаліяцыі электракабеля, механічных пашкоджанняў корпуса і шліфавальных кругоў неабходна неадкладна выключыць электратайнструмент і зварнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр для ўхілення няспройнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ


Табліца 1

ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ	СТ 125
Код	E2013.004.00
Магутнасць, Вт	170
Дыяметр круга, мм	125
Таўшчыня круга, мм	16
Дыяметр пасадачнага месца круга, мм	12,7
Зярністасць кругоў	A36/A60
Хуткасць кручэння без нагрузкі, аб/мін	2950
Акружная хуткасць круга, м/с	19,3
Рэжым працы рухавіка	S6 40%
Напружанне сеткі, В	230
Частата сеткі, Гц	50
Габарытныя памеры, мм	290x210x225
Масса, кг	4,2

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Станок | – 1 шт. |
| 2. Круг шліфавальны | – 2 шт. |
| 3. Ахоўны экран | – 2 шт. |
| 4. Іскрагасільнік | – 1 шт. |
| 5. Упор | – 2 шт. |
| 6. Крапеж | – 1 компл. |
| 7. Пашпарт выраба | – 1 шт. |

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ

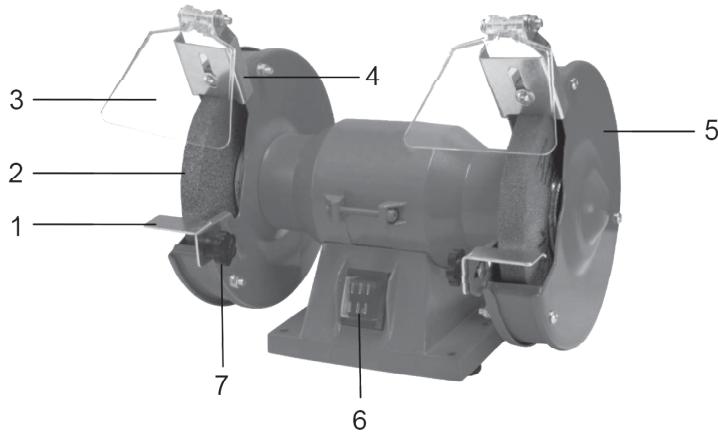


Рыс. 1

- 1.- упор
- 2.- круг шліфавальны
- 3.- ахоўны экран
- 4.- іскрагасільнік


- 5.- ахоўны кожух
- 6.- выключальнік
- 7.- вінт фіксацыі ўпора

6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ

- 1.Выміце станок і камплектуючыя з упакоўкі і праверце камплект пастаўкі.
- 2.Праверце надзейнасць мацевання кругоў на вале станка.
- 3.Усталюйце на станок іскрагасільнікі 4 (рыс. 2) і ахоўны экран 3 (рыс. 2) выкарыстоўваючы крапеж з камплекта.
- 4.Адрэгулуйце зазор паміж іскрагасільнікам і шліфавальным кругам. Ён павінен быць 5 мм (рыс. 2).
- 5.Усталюйце на станок упоры 1 (рыс. 3) і адрэгулуйце зазор паміж краем упора і шліфавальным кругам. Ён павінен быць не менш за 3 мм (рыс. 3).
- 6.Замацуйце станок на варштаце, выкарыстоўваючы чатыры адтуліны ў падставе станка.

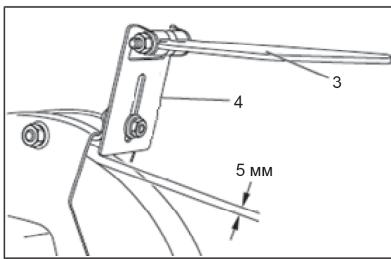

Рыс. 2

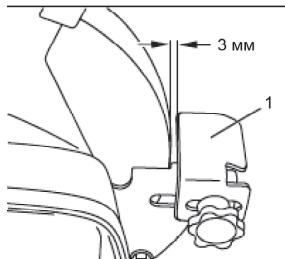

Рыс. 3

Увага! Шліфавальныя кругі з часам зношваюцца. Таму варта рэгулярна карэктаваць становішча ўпораў і іскрагасільнікаў адносна круга.

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Уключэнне/выключэнне

Увага! Перад падлучэннем станка да сеткі электрасілкавання, пераканайцеся, што выключальнік знаходзіцца ў выключаным становішчы «0».

Для ўключэння станка націсніце на выключальнік у становішча «I».

Для выключэння станка націсніце на выключальнік у становішча «0».

Завострыванне (шліфаванне)

- Вазьміце абедзвёюма рукамі апрацоўваную нарыхтоўку і ўсталюйце яе на ўпоры для нарыхтоўкі.

- Уключыце станок і пачакайце, пакуль рухавік набярэ максімальныя абароты.

- Прыцісніце загатоўку да шліфавальнага круга з належным намаганнем.

- Улічвайце, што нарыхтоўка падчас шліфавання моцна награваецца. Таму перыядычна астуджайце нарыхтоўку ў халоднай вадзе.

Заўвага! Выкарыстоўвайце кругі адпаведнай зяністасці ў залежнасці ад якасці шліфавання і матэрыялу нарыхтоўкі.

Увага! Забараняеца выкарыстоўваць пашкоджаныя шліфавальныя кругі. Калі Вы заўважылі механічныя пашкоджанні і расколіны на круге, то яго варта замяніць перед наступным уключэннем станка.


Увага! Станок не прызначаны для працяглых нагрузкак. Каб пазбегнуць перагрэву рухавіка і выхаду станка са строю, эксплуатацыя станка павінна ажыццяўляцца ў паўторна-кароткачасовым рэжыме (S6 40%).

8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ


Увага! Перад тэхнічным абслугоўваннем правярайце, што станок адключаны ад электрасеткі.

Замена шліфавальнага круга

- Адкруціце тры вінты 8 (рыс. 4) і зніміце знешнюю крышку 9 (рыс. 4) ахоўнага кожуха.
- Адкруціце гайку 10 (рыс. 5) і зніміце яе разам з заціскным фланцам 11 (рыс. 5).
Увага! Правая гайка мае правую разъбу (адкручваецца супраць гадзіннікавай стрэлкі), левая гайка мае левую разъбу (адкручваецца па гадзіннікавай стрэлцы).
- Зніміце шліфавальны круг 2 (рыс. 5) з вала рухавіка. Задні заціскны фланец застаецца на вале рухавіка.
- Затым усталюеце новы шліфавальны круг 2 (рыс. 5), выканаўшы апісаныя дзеянні ў зваротным парадку.

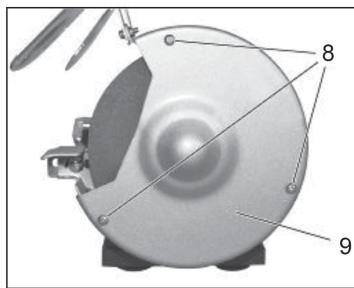

Рыс. 4

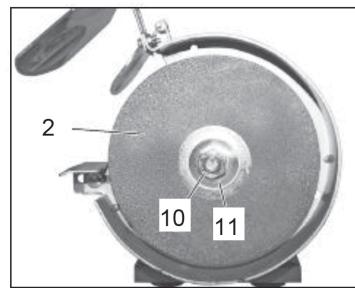

Рыс. 5

Увага! Пасля кожнай замены шліфавальных кругоў выконвайце выпрабавальны пуск на працягу 5 мінут без нагрузкі.

Увага! Забараняеца ўсталёўваць на станок кругі, памеры якіх не адпавядаюць заяўленым у пункце «Тэхнічныя характеристыстыкі».

Перыядычнае абслугоўванне

- Кожны раз па канчатку працы рэкамендуеца чысціць корпус станка ад бруду і пылі. Для ачысткі станка выкарыстоўваць мяккую тканіну ці шчотку. Пры ачыстцы станка забараняеца выкарыстанне абразіўных чысцячых сродкаў, а гэтак жа сродкаў змяшчаючых спірт.
- Забараняеца разбіраць станок для самастойнага рамонту. Для забеспечэння бяспекі і надзейнасці станка рамонт неабходна вырабляць у спецыялізаваных сэрвісных цэнтрах.
- Забараняеца мыць корпус праточнай вадой! Пазбягайце траплення вады ўнутр інструмента!

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ ЛІКВІДАЦЫІ

Табліца 2

Няспраўнасць	Магчымая прычына	Дзеянні па ліквідацыі
Электрарухавік пераграваецца	Працяглая праца ў беспера-пynным рэжыме	Эксплуатуйце інструмент у паўторна-кароткачасовым рэжыме
Падвышаная вібрацыя	Шліфавальны круг пашкоджаны або нераўнамерна зношаны	Замяніць шліфавальны круг
Электрарухавік не запускаецца	1. Няспраўны выключальнік 2. Адсутнічае напружанне ў электрасеткі	1. Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр 2. Праверце напружанне ў электрасеткі

10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

Выраб у пакаванні вытворца можна транспартаваць усімі відамі крытага транспорту пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50°C і адноснай вільготнасці да 80% (при тэмпературы плюс 25°C) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным відзе транспорту.

Захоўванне

Выраб павінен захоўвацца ва ўпакоўцы вытворца ў ацяпляным вентыляваным памяшканні пры тэмпературы ад плюс 5 да плюс 40°C і адноснай вільготнасці да 80% (при тэмпературы плюс 25°C).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвойце выраб і яго кампаненты разам з бытавым смеццем. Утылізуюць электраінструмент згодна з дзеючымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 5 гадоў.

13. ДАДЗЕНЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЕРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ

Дадзеныя аб вытворцу, імпартёры, афіцыным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікаце або дэкларацыі, а таксама інфармацыя пра дату вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да пашпарце вырабы.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на прыладу серыі «Хатні Майстар» складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыўцу.

Тэрмін службы выраба і камплектуючых устанаўліваецца вытворцам і пазначаны ў краініцтве па эксплуатацыі (Пашпарт).

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара, пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце <https://elitech-tools.ru/sections/service>. Гарантыйны рамонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці – тэрмін пачатку гарантыі вылічаецца са дня выраба інструмента.

Замяняемыя па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага шыльдыка і/або серыйнага нумара вырабу;
- эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэння, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлап);
- механічных пашкоджанняў (расколін, сколаў, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);
- пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;
- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным абознешнім забруджваннем, траплением у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрываў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), алейных каналаў, а таксама пашкоджанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежнага догляду;
- натуральнага заносу перадатковых дэталяў і матэрываў, якія труцца;
- умяшанне ў працу або пашкоджанні лічыльніка мотагадзін;
- перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне колераў пабегласці, адначасовы выхад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталяў, напрыклад ротара і статара, выхаду з ладу шасцярні рэдуктара і яка, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя ці аплаўленне дэталяў, ці правадоў электрарухавіка паддзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны не адпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;
- выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак,

дышкаў, нажоў кустарэзаў, газонакасілак і трымераў, лёскі і трымерных галовак, ахойных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і насадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацеванні (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўной сумесі, які пацягнуў выхад з ладу поршневай группы (заяганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндра і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);
- недастатковай колькасці масла ў картэры ў кампрэсары, 4-х тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыкаў зроўня масла);
- выхад з ладу расходных і хутказношвальных дэталяў, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльнія канікі, сальнікі, стужкатормазу, ахойныя кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрмапары, кіроўныя зорачкі, зварачная гарэлка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапана мыек высокага ціску, і т.п.), а гэтак жа на няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі выглядамі зносу;
- умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахойных стыкераў і да т.п.

Гарантыйя не распаўсюджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены зміненні і дапайненні;
- На вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзеянасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у кіраўніцтве па эксплуатацыі);
- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (змазку, прамыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);
- Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.

ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____

 
Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвой арганізацыі:



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняеца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняеца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняеца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет! Біз сізге осы тәлқұжатпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз.

Паспортта қамтылған ақпарат паспортты шығару сәтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы паспорт өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертүсіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

1.	Мақсаты	27
2.	Қауіпсіздік ережелері	28
3.	Техникалық сипаттамалары	30
4.	Жиынтықталуы	30
5.	Құрылым сипаттамасы	31
6.	Жұмысқа дайындық	31
7.	Пайдалану	32
8.	Техникалық қызмет көрсету	33
9.	Ықтимал ақаулар және оларды жою әдістері	34
10.	Тасымалдау мен сақтау	34
11.	Кәдеге жарату	34
12.	Қызмет мерзімі	34
13.	Өндіруші, импорттаушы және сертификат туралы мәліметтер	34
14.	Кепілдік міндеттемелері	35

1. МАҚСАТЫ

Қайрау білдегі әртүрлі заттарды қайрауға және тегістеуге, сондай-ақ ағаш кесетін, металл кесетін және басқа құралдарды қайрауға арналған.

2. ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Назар аударыңыз! Өнімнің төлкүжатын мүқият оқып шығыңыз және машинаны барлық баптау және реттеу элементтері кезең-кезеңімен өткенге дейін машинаны электрмен жабдықтау желісіне қоспаңыз.

2.1.Білдектің құрылышымен және мақсатымен танысыңыз.

2.2.Барлық қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнатыңыз және әрқашан жұмыс қүйінде ұстаңыз.

2.3.Білдекті қоспас бұрын, баптау кезінде қолданылатын барлық құралдардың машинадан алынып тасталғанына көз жеткізіңіз.

2.4.Білдектің жұмыс орны қоршалуы болуға тиіс. Жұмыс орнын таза ұстаңыз, бөгде заттардың жиналуына жол берменіз. Білдекті үгінділермен жабылған немесе балауызбен сүртілген сияқты тайғақ едені бар бөлмелерде пайдалануға жол берменіз.

2.5.Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан асатын үй-жайларда білдекті орнатуға және жұмыс істеуге тыйым салынады. Білдектің айналасында жақсы жарық пен қозғалыс еркіндігі қамтамасыз етілсін.

2.6.Балалар мен бөгде адамдар жұмыс орнынан қауіпсіз қашықтықта болуы керек. Жұмыс бөлмесін құлпыпқа бекітіңіз.

2.7.Білдекті шамадан тыс жүктеменіз. Егер сіз білдекті шамадан тыс жүктелмесеңіз, сіздің жұмысыңыз жақсы орындалып, тезірек аяқталады.

2.8.Білдекті тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Білдектің модификацияларын өз бетінше жүргізуге, сондай-ақ ол есептелмеген жұмыстар үшін станокты пайдалануға жол берілмейді.

2.9.Дұрыс киініңіз. Білдекпен жұмыс істегендеге, тым кең киім, қолғап, галстук, зергерлік бұйымдарды киоғе болмайды. Олар білдектің жылжымалы бөлшектеріне ене алады. Әрқашан тайғақ емес аяқ киіммен жұмыс жасаңыз және ұзын шашты артқа тартыңыз.

2.10.Әрқашан қауіпсіздік көзілдірігімен жұмыс жасаңыз; көдімгі көзілдірік қоғаныш емес, өйткені олар соққыларға төтеп бермейді.

2.11. Жұмыс орнында шаңды кетірудің тиімді жүйелері болмаған жағдайда, тыныс алу жолдарын қорғаудың жеке құралдарын (респирадор) қолданған жөн, өйткені кейбір материалдарды өңдеу кезінде шаң аллергиялық асқынулар тудыруы мүмкін.

2.12. Дұрыс жұмыс қалпын және тепе-тендікті сақтаңыз, айналмалы бөлшектер мен қондырығыларға сүйенбеніз және жұмыс істеп тұрган білдекке сүйенбеніз.

2.13.Білдек бөлшектерінің дұрыстығын, жылжымалы бөлшектердің, жылжымалы бөлшектердің қосылыстарының дұрыс реттелуін, жоспарланған операцияларға арналған қондырығылардың дұрыстығын бақылаңыз. Кез келген ақаулы бөлік дереу жәнделуі немесе ауыстырылуы керек.

2.14. Білдекті таза, жарамды күйде ұстаңыз, оған дұрыс қызмет көрсетіңіз.

2.15. Білдекті баптау немесе техникалық қызмет көрсету бойынша кез келген жү-

мысты бастамас бұрын, электр желісінің розеткасынан білдек қуат сымының ашасын ажыратыңыз.

2.16. Тек ұсынылған компоненттерді (бөлшектер, түйіндер мен механизмдер) қолданыңыз. Компоненттермен бірге берілген нұсқауларды орындаңыз. Сәйкес емес компоненттерді қолдану апатқа әкелуі мүмкін.

2.17. Білдекті қараусыз қалдырмаңыз. Жұмыс орнынан шықпас бұрын, білдекті өшіріп, электр қозғалтышының толық тоқтаганын күтіңіз және қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.

2.18. Білдекті бірінші рет қоспас бұрын, оның дұрыс құрастырылғанына және білдекті орнатудың сенімділігіне назар аударыңыз.

2.19. Егер сізге білдектің жұмысында бірдене дұрыс емес болып көрінсе, оны дереу тоқтатыңыз.

2.20. Қуат сымының қате қолданылуына жол берменіз. Ашаны розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз. Сымды қыздырудан, май мен судың түсінен және өткір жиектерге зақым келтіруден сақтаңыз.

2.21. Білдекті іске қосқаннан кейін, оны кем дегенде бір минут жүктемесіз жұмыс істетіңіз. Егер сіз осы уақыт ішінде бөгде шу естісініз немесе қатты діріл сезсеңіз, білдекті өшіріңіз, Қуат сымының ашасын электр желісінің розеткасынан ажыратыңыз және бұл құбылыстың себебін анықтаңыз. Ақаулықтың себебі табылмай, білдеті қоспаңыз.

2.22. Егер сіз дәрі қабылдасаңыз немесе алкогольдік немесе есірткі әсерінен мас болсаңыз, білдекте жұмыс жасамаңыз.

Шекті күй өлшемдері

Назар аударыңыз! Электр құралының жұмысы кезінде бөгде шу пайда болған кезде, электр кабелінің оқшауламасының зақымдануы, корпустың механикалық зақымдануы кезінде электр құралын дереу өшіріп, ақауларды жою үшін авторизацияланған қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬДЕР	СТ 125
Коды	E2013.004.00
Қуат, Вт	170
Шенбердің диаметрі, мм	125
Шенбердің қалыңдығы, мм	16
Шенбердің отырғызы орнының диаметрі, мм	12,7
Шенберлердің түйіршіктілігі	A36/A60
Жұктемесіз айналу жылдамдығы, айн / мин	2950
Шенбердің айналмалы жылдамдығы, м / с	19,3
Қозғалтқыштың жұмыс режимі	S6 40%
Желінің кернеуі, В	230
Желінің жиілігі, Гц	50
Сыртқы өлшемдері, мм	290x210x225
Массасы, кг	4,2

4. ЖИНАҚТАЛУЫ

1. Білдек – 1 шт.
2. Тегістеу шенбері – 2 шт.
3. Қорғаныс экраны – 2 шт.
4. Ұшқын сөндіргіш – 1 шт.
5. Тірек – 2 шт.
6. Бекіткіштер – 1 компл.
7. Өнім төлкүжаты – 1 шт.

5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ

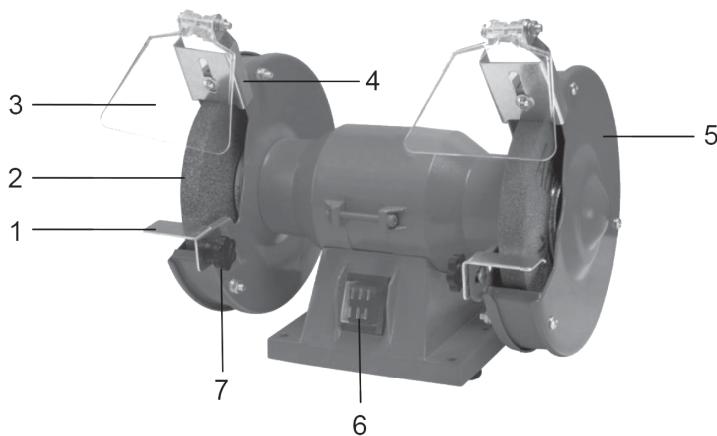

1-суре

- 1.- тірек
- 2.- тегістей шенбері
- 3.- қорғаныс экраны
- 4.- ұшқын сөндіргіш

- 5.- қорғаныс қаптамасының
- 6.- ажыратқыш
- 7.- тіректі бекіту бұрандасы

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ


1. Қаптамадан білдек пен керек-жараптарды алып шығып, жеткізілім жинағын тексеріңіз.
2. Дөңгелектерді білдекке бекітудің сенімділігін тексеріңіз.
3. Жиынтықтағы бекітіштерді қолданып құрылғыға ұшқын сөндіргіштер 4 (2-сурет) мен қорғаныс экранын 3 (2-сурет) орнатыңыз.
4. Ұшқын сөндіргіш пен тегістей дөңгелегі арасындағы алшақтықты реттеңіз. Ол 5 мм болуы керек (2-сурет).
5. Білдекке тіректерді 1 (3-сурет) орнатыңыз және тіректің шеті мен тегістей дөңгелегі арасындағы

Назар аударыңыз! Тегістей дөңгелектерін әр ауыстырғаннан кейін, жүктемесіз 5 минут ішінде сынақтан еткізіңіз.


Назар аударыңыз! Білдекке өлшемдері «техникалық сипаттамалар» тармағында мәлімделгенге сәйкес келмейтін шенберлер орнатуға тыбым салынады.

Мерзімді техникалық қызмет көрсету

• Жұмыс аяқталғаннан кейін әр уақытта білдектің корпусын кірден және шаңнан тазарту ұсынылады.

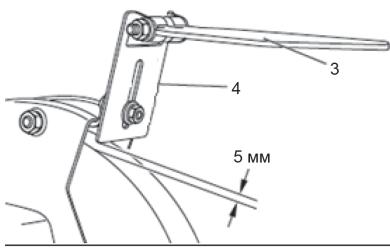

2-сурет

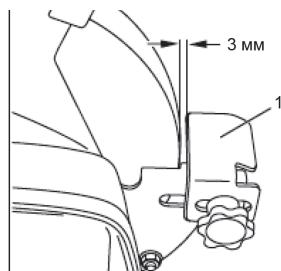

3-сурет

Назар аударыңыз! Тегістеу дөңгелектері уақыт өте келе тозады. Сондықтан тіректер мен ұшқын сөндіргіштердің шеңберге қатысты орналасуын үнемі түзетіп отыру кере

7. ПАЙДАЛАНУ

Қосу / өшіру

Назар аударыңыз! Білдекті электрмен жабдықтау желісіне қоспас бұрын, ажыратқыштың «0» күйінде тұрғанына көз жеткізіңіз. Білдекті қосу үшін қосқышты «I» күйіне басыңыз. Білдекті өшіру үшін «0» күйіне ауыстырып қосқышты басыңыз.

Қайрау (тегістеу)

- Өндөлөтін дайындаманы екі қолыңызбен алыңыз да, оны дайындаманың тірегіне қойыңыз.
- Машинаны қосыңыз және қозғалтқыш максималды жылдамдыққа жеткенше күтіңіз.
- Дайындаманы тиісті күшпен тегістеу дөңгелегіне басыңыз.
- Тегістеу барысында дайындаманың қатты қызып кететінін ескеріңіз. Сондықтан дайындаманы мезгілмезгіл сұық суда салқындастыңыз.

Ескерту! Тегістеу сапасына және дайындаманың материалына байланысты тиісті ұнтақталған дөңгелектерді қолданыңыз.

Назар аударыңыз! Зақымдалған тегістеу дөңгелектерін пайдалануға тыйым салынады. Егер сіз шеңберде

механикалық зақымданулар мен жарықтарды байқасаңыз, оны білдекті келесі қосар алдында ауыстыру керек.

Назар аударыңыз! Білдек ұзақ жүктемелерге арналмаған. Қозғалтқыштың қызып кетуіне және білдектің істен

шығуына жол бермеу үшін білдекті пайдалану қайта-қысқа мерзімді режимде жүзеге асырылуы тиіс (S6 40%).

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Назар аударыңыз! Техникалық қызмет көрсегең бұрын білдектің электр желісінен ажыратылғанын тексеріңіз.

Тегістей дәңгелегін ауыстыру

Қорғаныс қамтамасының үш бұрандасын 8 (4-сурет) бұрап, сыртқы қақпағын 9 (4-сурет) алыңыз.

Сомынды 10 (5-сурет) бұрап алыңыз және оны қысқыш ернемекпен 11 (5-сурет) бірге шешіп алыңыз.

Назар аударыңыз! Оң жақ сомында оң жақ бұрандалы (сағат тіліне қарсы бұралып алынады), сол

жақ сомында сол жақ бұрандалы (сағат тілі бағытымен бұрап алынады).

Тегістей дәңгелегін 2 (5-сурет) қозғалтқыш білігінен алыңыз. Артқы қысқыш ернемек қозғалтқыш


білігінде қалады.

Содан кейін сипатталған әрекеттерді кері тәртіpte орындау арқылы жаңа тегістей дәңгелегін 2

(5-сурет) орнатыңыз



4-сурет

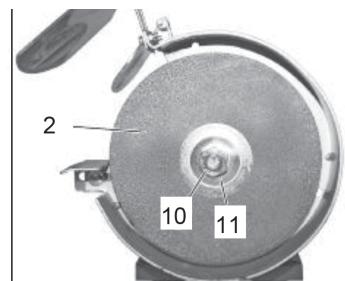

5-сурет

Білдекті тазалау үшін жұмсақ шүберекті немесе щетканы пайдаланыңыз. Білдекті тазалау кезінде

абразивті тазалау құралдарын, сондай-ақ құрамында спирті бар құралдарды пайдалануға тыйым салынады.

- Өздігінен жөндеу үшін білдекті бөлшектеуге тыйым салынады. Білдектің қауіпсіздігі мен сенімділігін

қамтамасыз ету үшін жөндеуді мамандандырылған қызмет көрсегең орталықтарында жүргізу қажет.

- Корпусты ағынды сумен жууға тыйым салынады! Суды құралдың ішіне кіргізбеніз

9. ҮІҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ

2 кесте

Ақау	Мүмкін себеп	Түзеу әрекеттері
Электр қозғалтқышы қызып кетеді	Үздіксіз режимде ұзақ жұмыс істей	Құралды қайта-қысқа мерзімде қолданыңыз
Дірілдің жоғарылауы	Тегістеу дәңгелегі зақымдалған немесе біркелкі емес тоғзан	Тегістеу дәңгелегін ауыстырыңыз
Электр қозғалтқышы іске қосылмайды	1. Ақаулы қосқыш 2. Электр желісінде кернеу жоқ	1. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз 2. Электр желісінде кернеуді тексеріңіз

10. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ

Тасымалдау

Өндірушінің қаптамасындағы өнімді жабық көліктің барлық түрлерімен ауа температурасы минус 50-ден плюс

50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) көліктің осы түрінде

қолданылатын жүктөрді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Сақтау

Электр құралы плюс 5-тен плюс 40°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) жылтытылатын желдетілетін бөлмеде дайындаушының қаптамасында сақталуы тиіс.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Өнімді және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Өнімді қолданыстағы өндірістік

қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес тастаңыз

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім тұрмыстық сыныпқа жатады. Қызмет мерзімі 5 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы деректер, сертификат немесе декларация туралы ақпарат, сондай-ақ өндіріс күні туралы ақпарат өнімнің паспортына №1 қосымшада көрсетілген.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

**«Үй шебері» сериясының құралына кепілдік мерзімі тұтынушуға са-
тылған сәттен бастап 24 айды
құрайды. Өнім мен қосалқы бөлшектердің қызмет ету мерзімін өндіруші бел-
гілейді және олар пайдалану жөніндегі нұсқаулықта (паспортта) көрсетілген.**

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы.

Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авториза-
цияланған сервистік орталықтарда

жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech-tools.ru/sections/service> сай-
тынан табуға болады.

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүр-
гізіледі, ол болмаған жағдайда -

кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне
өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнім-
дерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ереже-
лерін бұзу, сондай-ақ өнімнің

таңбалау тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішіна-
ра болмаған немесе бүлінген кезде;

- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қы-
зыу, біркелкі емес айналуы,

қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқындауы, күйік иісі, өзі-
не тән емес газ шығуы);

- механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар
және т.б.);

- коррозиялық ортаның, жоғары температуралың немесе металл бөліктерінің
коррозиясы кезінде басқа

сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;

- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бүйімға бөгде заттар мен сүй-
ықтықтардың, материалдар мен

заттардың тұсуінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналап-
рының бітелуінен, сондай-ақ қызып

кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымда-

нулардан туындаған зақымдар;

- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы;
- мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы;
- шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне

мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе

кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының

сымдарының жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр

желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы;

•аудыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар,

дискілер, бұтакесу пышақтары, шәп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер

bastары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және аяу сүзгілері, белбек-улер, аралау пышағы,

жұлдызшалар, цангалар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды;

•жуға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), аяу

сүзгілері және т.б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақау-лары;

•поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын

талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень

бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтыректорінің

бұзылуы немесе балқуы);

•компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткілікіздігі немесе май түрінің

сәйкес келмеуі (шатунда, інді білікте, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің

болуы);

•Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, аудыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен

шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөнгелектер, резенке

амортизаторлар, тығыздығыштар, майлы тығыздығыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырығыш

электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы

(саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары

және т.б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

•бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т.б. оймакілтектерінің зақымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды:

•Құрылышына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;

•Кесіпкерлік қызмет үшін нәмесе кесіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы

өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);

•Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т.б.);

•Тұпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілесспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану

нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атаяуы: _____

Моделі: _____

Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____



Сауда ұйымының мөрі:



ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-екімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-екімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-екімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴԻ

Ընորհակալություն ELITECH-ի արտադրանքը ընտրելու համար: Խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ այս անձնագիրը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման միջոցառումների վերաբերյալ ցուցումներին:

Անձնագրում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է անձնագրի թողարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա:

Սույն անձնագիրը պարունակում է տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ և բավարար է ապրանքի հուսալի և անվտանգ շահագործման համար:


Վրտադրանքի կատարելագործման ուղղությամբ մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա կառուցվածքը, որը չի ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության վրա՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Նպատակը	41
2. Անվտանգության ցուցումներ	42
3. Տեխնիկական բնութագիր	42
4. Սարքավորումներ	43
5. Կառուցվածքի նկարագրություն	43
6. Աշխատանքի նախապատրաստում	45
7. Շահագործում	45
8. Տեխնիկական սպասարկում	46
9. Քնարավոր անսարքությունները և դրանց վերացման մեթոդները	47
10. Փոխադրում և պահեստավորում	48
11. Օտարում	48
12. Ծառայության ժամկետը	48
13. Տվյալներ արտադրողի, ներմուծողի և վկայականի/հայտարարագրի և արտադրության ամսաթվի մասին	49
14. Երաշխիքային պարտավորություններ	49

5. ԴԻՉԱՅՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

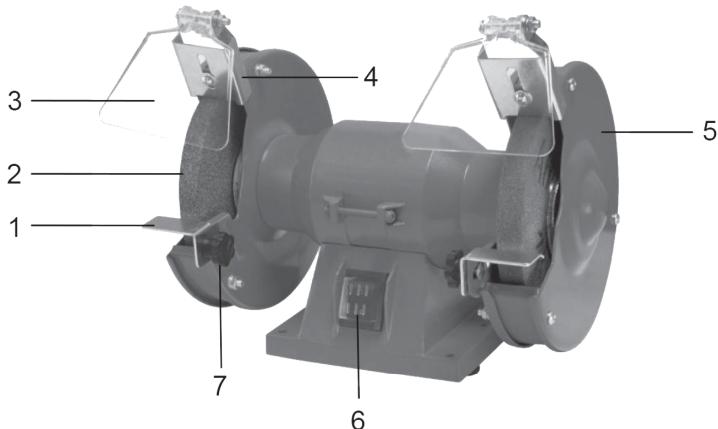

Նկ. 1

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1.- հենարան | 5.- պաշտպանիչ պատյան |
| 2.- հղկող անիվ | 6.- անջատիչ |
| 3.- պաշտպանիչ էկրան | 7.- հենարանիամրացման պտուտակ ռ |
| 4.- կայծի մարիչ | |

6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

1. Հեռացրեք մեքենան և բաղադրիչները փաթեթավորումից և ստուգեք առաքման փաթեթը:
2. Ստուգեք շրջանակների ամրացման հուսալիությունը մեքենայի լիսերի վրա:
3. Տեղադրեք կայծային մարիչները մեքենայի վրա 4 (Նկ. 2) և պաշտպանիչ վահանը 3 (Նկ. 2) օգտագործելով ամրացումները հավաքածուից:
4. Կարգավորեք կայծային անջատիչի և հղկող անիվի միջև եղած բացը: Այն պետք է լինի 5 մմ (Նկ. 2)
5. Տեղադրեք հենարաններ 1 մեքենայի վրա (Նկ. 3) և կարգավորեք հենարանի եզրին և հղկող անիվի միջև եղած բացը: Այն պետք է լինի առնվազն 3 մմ (Նկ. 3)
6. Մեքենան ամրացրեք աշխատանքային սեղանի վրա՝ օգտագործելով մեքենայի հիմքի չորս անցքերը:

1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Միջազգային մեթոդը պահպանվում է առաջարկած սրման և հղկման հնչացքում և առաջարկած սրման համար:

2.ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Ուշադրություն! Միջազգային մեթոդը պահպանվում է առաջարկած սրման և հղկման հնչացքում և առաջարկած սրման համար:

- 2.1. Ծանոթացեք ձեր մեթոդին և նպատակին:
- 2.2. Տեղադրեք ճիշտ և միշտ պահեք բոլոր պաշտպանիչ սարքերը աշխատանքային վիճակում:
- 2.3. Նախքան մեթոդի գործադրության սկզբանը, համոզվեք, որ տեղադրման ընթացքում օգտագործվող բոլոր գործիքները հանվում են մեթոդից:
- 2.4. Մեթոդի աշխատանքի վայրը պետք է ցանկապատված լինի: Մաքուր պահեք աշխատանքային տարածքը, թույլ մի տվեք, օտար առարկաների կուտակում: Թույլ մի տվեք, որ մեթոդը օգտագործվի սայթաքում հատակով սենյակներում, ինչպիսիք են թեփով կամ մոմով ծածկված:
- 2.5. Արգելվում է մեթոդի տեղադրումը և շահագործումը 80% - ից ավելի օդի հարաբերական խոնավությամբ սենյակներում: Յոզ տանել աշխատավայրի լավ լուսավորության և մեթոդի շուրջ շարժման ազատության մասին:
- 2.6. Երեխաները և կողմանակի անձինք պետք է ապահով հեռավորության վրա լինեն աշխատավայրից: Կողպեք աշխատանքային տարածքը կողպեքով:
- 2.7. Մի ծանրաբեռներ մեթոդը մեթոդան: Ձեր աշխատանքը պետի լավ կվատարվի և կավարտվի ավելի արագ, եթե այս կատարեք այսպես, որ մեթոդը չծանրաբեռնվի:
- 2.8. Օգտագործեք մեթոդը մեթոդան միայն նախատեսված նպատակների համար: Չի թույլատրվում մեթոդի ինքնուրույն փոփոխություններ կատարել, ինչպես նաև մեթոդի օգտագործումը այս աշխատանքների համար, որոնց համար նախատեսված չէ:
- 2.9. Հագնվեք ճիշտ: Մեթոդի վրա աշխատելիս մի հագեք չափազանց ազատ հազուստ, ձեռնոցներ, փողկային գարդեր: Նրանք կարող են ընկնել մեթոդի շարժական մասերի մեջ: Միշտ աշխատեք չսահող կոշիկներով և երկար մազերը հետ քաշեք:
- 2.10. Միշտ աշխատեք պաշտպանիչ ակլոնցներով: Սովորական ակլոնցները այդպիսին չեն, քանի որ դրանք չեն ոդմարդում հարվածներին:
- 2.11. Աշխատավայրում փոշու արդյունահանման արդյունավետ համակարգերի բացակայության դեպքում խորհուրդ է տրվում օգտագործել անհատական շնչառական պաշտպանություն (ռեսպիրատոր), քանի որ որոշ նյութերի մշակման ընթացքում փոշին կարող է առաջացնել ալերգիկ բարդություններ:
- 2.12. Պահպանեք ճիշտ աշխատանքային կեցվածքը և հավասարակշռությունը, մի հենքեք պտտվող մասերի և ազդեգատների վրա և մի հենքեք աշխատանքային մեթոդի վրա:
- 2.13. Վերահսկեք մեթոդի մասերի սպասարկելիությունը, շարժական մասերի ճշգրտումը, շարժական մասերի միացումները, պլանավորված գործողությունների համար կայանքների ճշտությունը: Ցանկացած անսարք մաս պետք է անհապաղ վերանորոգվի կամ փոխարինվի:
- 2.14. Պահպանեք մեթոդը մաքուր, լավ վիճակում, պատշաճ կերպով սպասարկեք այն:

2.15. Նախքան մերենայի տեղադրման կամ պահպանման ցանկացած աշխատանքը սկսելը, անջատեք մերենան հոսանքի լարի վարդակից:

2.16. Օգտագործեք միայն առաջարկվող բաղադրիչները (մասեր, բաղադրիչներ և մեխանիզմներ): Հետևեք բարադրիչների հետ կապված ցուցումներին: Անհամապատասխան բաղադրիչների օգտագործումը կարող է դժբախտ պատահարի պատճառ դառնալ:

2.17. Մի թողեք մերենան առանց հսկողության: Աշխատանքային տարածքը լրելուց առաջ անջատեք մերենան, սպասեք, որ Էլեկտրական շարժիչն ամբողջությամբ կանգ առնի և անջատեք Էլեկտրական շարժիչի լարը վարդակից:

2.18. Նախքան մերենան առաջին անգամ միացնելը, ուշադրություն դարձեք հավաքման ճշտությանը և մերենայի տեղադրման հուսափությանը:

2.19. Եթե ձեզ ինչ-որ բան աննորմալ է թվում մերենայի շահագործման մեջ, անմիջապես դադարեցնեք դրա շահագործումը:

2.20. Թույլ մի տվեք, որ հոսանքի լարը սիսալ աշխատի: Մի քաշեք հոսանքի լարը վարդակից վարդակից անջատելիս: Պաշտպանեք լարը ջեռուցումից, յուղի և ջրի ներթափականցումից և սուր եղուրին վնասվելուց:

2.21. Մերենան գործարկելուց հետո թույլ տվեք, որ այն աշխատի առնվազն մեկ րոպե պարագ: Եթե այդ պահին արտառող աղյուսկ եք լսում կամ ուժեղ թրթոռում եք զգում, անջատեք մերենան, անջատեք հոսանքի լարի վարդակից Էլեկտրական ցանցի վարդակից և պարզեք այս երևույթի պատճառը: Եթե դա տեղի է ունենում, դուք պետք է անջատեք մերենան: Մի միացնեք մերենան նախքան անսարքության պատճառը հայտնաբերելը և շնկելը:

2.22. Մի աշխատեք մերենայի վրա, եթե դեղեր եք ընդունում կամ ալկոհոլի կամ թմրանյութերի ազդեցության տակ եք:

Սահմանային չափանիշեր

Ուշադրություն! Էլեկտրական գոր ծիրի շահագործման ընթացքում կողմնակի աղմուկի, Էլեկտրական մալուկի մեկուսացման վնասման, պատյանի մեխանիկական վնասման դեպքում պետք է անհապաղ անջատեք Էլեկտրական գործիքը և դիմեք լիազորված սպասարկման կենտրոն՝

անսարքությունները վերացնելու համար:


3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Աղյուսակ 1


Ընտրանքներ/Մոդելներ	CT 125 (ՍՍ 125)
Կոդ	E2013.004.00
Հզորություն,Վտ	170
Շրջանագծի տրամագիծը, մմ	125
Շրջանակի հաստությունը, մմ	16
Շրջանակի վայրէջքի անցքի տրամագիծը, մմ	12,7
Շրջանակների հատիկավորություն	Ա36/Ա60
Պտտման արագություն առանց բեռի,պ/ր	2950
Շրջանակի շրջանի արագությունը, մ / վ	19,3
Շարժիչի աշխատաքային ռեժիմ	S6 40%
Ցանցի լարումը, Վ	230
Ցանցի հաճախականությունը, Ցց	50
Ընդհանուր չափերը, մմ	290x210x225
Քաշը, կգ	4,2

4. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

- 1. Ցաստոց – 1 հատ
- 2. Ջղկող անիվ – 2 հատ.
- 3. Պաշտպանիչ Էկրան – 2 հատ
- 4. Կայծի մարիչ – 1 հատ
- 5. Ջենարան – 2 հատ
- 6. Ամրակներ – 1 հավաքածու.
- 7. Ապրանքի անձնագիր – 1 հատ

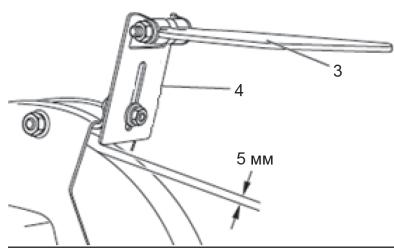

Նկ. 2

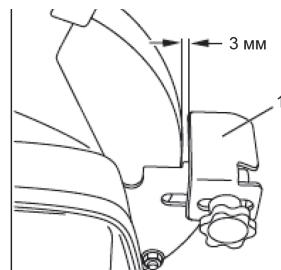

Նկ. 3

Ուշադրություն! Յղկող անիվները ժամանակի ընթացքում մաշվում են: Հետևաբար, կանգառների և կայծային անջատիչների դիրքը պետք է պարբերաբար ճշգրտվի շրջանագծի համեմատ:

7. ՇԱՐԱԳՈՐԾՈՒՄ

Միացում / անջատում

Ուշադրություն! Նախքան մեքենան Էլեկտրամատակարարման ցանցին միացնելը, համոզվեք, որ անջատիչը գտնվում է «0» անջատված դիրքում:

Մեքենան միացնելու համար սեղմեք անջատիչը «1» դիրքում:

Մեքենան անջատելու համար սեղմեք անջատիչը «0» դիրքում:

Սրում (հղկում)

•Երկու ձեռքերով վերցրեք մշակվող աշխատանքային մասը և տեղադրեք այն աշխատանքային մասի հենակի վրա:

•Միացրեք մեքենան և սպասեք, որ շարժիչը հասնի առավելագույն արագության

•Պատշաճ ռւժով սեղմեք աշխատանքային կտորը հղկող անիվի վրա:

•Ճիշեք, որ հղկման գործընթացում աշխատանքային մասը մեծապես տաքանում է: Հետևաբար, պարբերաբար սառեցրեք աշխատանքային կտորը սառը ջրի մեջ:

Նշում! Օգտագործեք համապատասխան հատիկավոր շրջանակներ՝ կախված հղկման որակից և աշխատանքային մասի նյութից:

Ուշադրություն! Արգելվում է օգտագործել վնասված հղկող անիվներ: Եթե շրջանի վրա նկատում եք մեխանիկական վնաս և ճաքեր, ապա այն պետք է փոխարինվի նախքան մեքենան հաջորդ անգամ միացնելը:

Ուշադրություն! Մեքենան նախատեսված չէ երկարատև աշխատանքի համար: Ժարժիչի գերտաքացումից և հաստոցի շարքից դուրս գալուց խուսափելու համար հաստոցի շահագործումը պետք է իրականացվի կրկնվող-կարճաժամկետ ռեժիմով (S6 40%):

8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Ուշադրություն! Տեխնիկական սպասարկումից առաջ ստուգեք, որ մեքենան անօատված է ցանցից:

Հղկող անհիվի փոխարինում

• Յեռացրեք երեք պտուտակները 8 (նկ. 4) և հանեք պաշտպանիչ ծածկույթի արտաքին ծածկը 9 (նկ. 4):

• Պտուտակեր ընկույզը 10 (նկ. 5) և հանեք այն սեղմիչի եզրով 11 (նկ. 5).


Ուշադրություն! Ազ ընկույզ ունի աջ կտրիչ (պտուտակվում է ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ), ձախ ընկույզը ունի ձախ կտրիչ (պտուտակվում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ):

• Շարժիչի լիսերից հանեք հղկող անհիվը 2 (նկ. 5): Յետևի սեղմիչի եզրը մնում է շարժիչի լիսերի վրա:

• Վյուիետու տեղադրեք նոր հղկող անհիվ 2 (նկ. 5), կատարելով նկարագրված գործողությունները հակառակ հերթականությամբ:



Նկ. 4

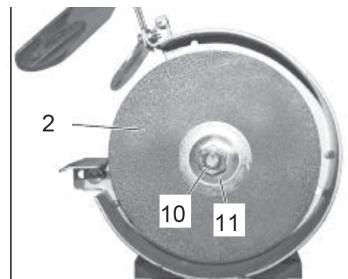

Նկ. 5

Ուշադրություն! Ցուրաքանչյուր հղկումից հետո կատարեք փորձնական մեկնարկ 5 րոպե առանց բերի:

Ուշադրություն! Վրգելվում է մեքենայի վրա տեղադրել շրջանակներ, որոնց չափերը չեն համապատասխանում «տեխնիկական բնութագրեր» կետում

Պարբերական սպասարկում

• Աշխատանքի ավարտին ամեն անգամ խորհուրդ է տրվում մաքրել մեքենան կեղսից և փոշուց: Մեքենան մաքրելու համար օգտագործեք փափուկ կտոր կամ խոզանակ: Մեքենան մաքրելիս արգելվում է օգտագործել հղկող մաքրող միջոցներ, ինչպես նաև ալյուրով պարուսակող միջոցներ:

• Վրգելվում է ապամոնտաժել մեքենան ինքնուրույն վերանորոգման համար: Մեքենայի անվտանգությունն ու հուսալիությունն ապահովելու համար վերանորոգումը պեսը է իրականացվի մասնագիտացված սպասարկման կենտրոններում:

• Վրգելվում է լվանալ սարքը հոսող ջրով: Խուսափեք ջուրը գործիքի ներս մտնելու!

9. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈՂՆԵՐԸ

Աղյուսակ 2

Անսարքություն	Հնարավոր պատճառ	Վերականգնողական գործողություն
Թուեկտրական շարժիչը գերտաքանում է	Շարունակական աշխատանքը շարունակական ռեժիմում	Գործիքը շահագործեք կրկնակի կարճաժամկետ ռեժիմով
Թրթուման բարձրացում	Հղկող անիվը վնասված է կամ անհավասար մաշված	Փոխարինեք հղկող անիվը
Էլեկտրական շարժիչը չի միանում	1. Անսարք անջատիչ 2. Էլեկտրական ցանցում լարումը բացակայում է	1. Կապվեք սպասարկման կենտրոնի հետ 2. Ստուգեք էլեկտրական ցանցի լարումը

10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ՊԱՐԵՍԱՎՈՐՈՒՄ

Փոխադրում

Վրտադրողի փաթեթավորման մեջ արտադրանքը կարող է տեղափոխվել բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով՝ մինուս 50-ից պյուս 50 °C օդի ջերմաստիճանում և մինչև 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում (պյուս 25°C ջերմաստիճանում)՝ այս տեսակի տրանսպորտի վրա գործող ապրանքների փոխադրման կանոններին համապատասխան:

Պահեստավորում

Ապրանքը պետք է պահվի արտադրողի փաթեթավորման մեջ ջեռուցվող օդափոխվող սենյակում՝ պյուս 5-ից պյուս 40°C ջերմաստիճանում և մինչև 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում (պյուս 25°C ջերմաստիճանում):

11. ՕՏԱՐՈՒՄ

Մի նետեք ապրանքը և դրա բաղադրիչները կենցաղային աղբի հետ միասին: Օտարեք արտադրանքը արդյունաբերական թափոնների հեռացման գործող կանոնակարգերի համաձայն:

12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը պատկանում է կենցաղային դասին: Ծառայության ժամկետը 5 տարի է:

13. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՍՈՒԾՈՂԻ և ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի, Ներմուծողի, պաշտոնական Ներկայացուցչի մասին տվյալները, հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են ապրանքի թիվ 1 հավելվածում:

14. ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Տնային վարպետ» շարքի գործիքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վճառքի պահից 24 ամիս է:

Արտադրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից և նշված է հրահանգների ձեռնարկում (Անձնագիր):

Երաշխիքային ժամանակատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևանքով: Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերություն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող է գտնել <https://elitech-tools.ru/sections/service> կայքում:

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փաստաթղթի և երաշխիքային քարտի Ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում երաշխիքի մեկսարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից:

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը:

Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով:

- արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ավելացում, թթթռում, ուժեղ ջեռուցում, անհավասար պտույտ, հոսանքի կորուստ, դանդաղում, ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսովոր արտանետում);

- մեխանիկական վնաս (ճաքեր, քեծվածքներ, փորվածքներ, ոեֆորմացիաներ և այլն);

- մետաղական մասերի կոռոզիայի ժամանակ, ագրեսիվ միջավայրի, բարձր ջերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործուների ազդեցության հետևանքով առաջացած վնաս;

- Ներքին կամ արտաքին ծանր աղտոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, լյութերի և լյուկթերի Ներթափանցում արտադրանքի մեջ, օտափոխման խողովակների (անցրերի), յուլի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև գերտաքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով առաջացած վնասը;

- միջման, քսման, փոխանցման դետալների և լյութերի բնական մաշվածություն ;

- ժամանակակից կամ վնասում:

- գերբեռնվածություն կամ չարաշահում: Սարքի ծանրաբեռնվածության անվերապահ նշանները ներառում են (բայց չահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորումը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ էլեկտրական շարժիչի լարերի դեֆորմացիան կամ հալվելք բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև այս սարքի վարկանշների աղյուսակում նշված էլեկտրական ցանցի պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով:

- Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճղոցներ, շղթաներ, անվադողեր, վարդակներ,

Ակավառակներ, խոզանակի դանակներ, սիզամարգերի հնձիշներ և հարմարանքներ, ձկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մոմեր, վառելիքի և օդի զտիշներ, գոտիներ, սղոցներ, պտուտակներ, կուեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խորովակներ, ատրճանակներ և ճշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եղբեր, օդային զտիշներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից;

•Վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցրել է մինցի խմբի խափանման (մինցի օդակի առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն մինցի և մինցի ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազանի և մինցային քորոցի օժանդակ առանցքականների ոչչացում կամ հալում);

•Կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկում յուղի անբավարար քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ծողոյի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ եթե կա յուղի մակարդակի ցուցիչ);

•Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների խափանումը (մեկնարկիշներ, շարժիչ շարժակներ, ուղղորդող գլանափաթեթներ, շարժիչ գոտիներ, անիվներ, ռետինե շոկի կլանիշներ, կնիքներ, յուղի կնիքներ, արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոդներ, շերմազույգեր, ճիրաններ, քամուրեր, ածխածնային խոզանակներ, շարժական պտուտակներ, եռակցման շահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տակառներ, ճնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով ;

• Միջամտություն ամրացումների, կնիքների, պաշտպանիչ կայշուն պիտակների և այլ անցքերի վնասմանը;

Երաշիփը չի ներառում.

•ապրանքի վրա, որի դիզայնում կատարվել են միջամտություններ և փոփոխություններ ;

• Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում են ճեղնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ճեղնարկում նշված նպատակի);

•Վրտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար (քսում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);

•Վրտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ պարագաների, աքսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով:



ԵՐԱԾԽԻՔԻ ՔԱՐՏ

Ապրանքի անվանումը _____

Մողելը _____


Մողելի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Սերիական համարը _____

Վաճառքի ամսաթիվը _____

Առևտրային կազմակերպության կնիքը

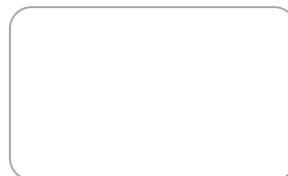

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ №
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Դաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ №
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Դաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ №
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Դաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք









ДОМАШНИЙ МАСТЕР

8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сэрвісны центр Номер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтрах на сایце
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының қызы-
мет көрсету орталығы.

Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru

8 800 100 51 57

Онилайн-школа **ЛогоМакс** – это платформа для изучения языка, культуры и истории Казахстана. Мы предлагаем различные курсы и программы для детей и взрослых, а также организуем различные мероприятия и конференции. У нас есть большой опыт в обучении иностранным языкам, поэтому мы уверены, что вы получите отличное образование и сможете достичь своих целей. Для получения дополнительной информации пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 8 800 100 51 57 или по электронной почте logomax.kz.